

مقایسه قابلیت ماشین کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری

محمد رضا شبگرد^{*}، حسین عباسی ایروانلو^۲، هادی عیوضی باقری^۳ و اسماعیل جعفری^۴

چکیده

در این مقاله تأثیر پارامترهای ورودی (سرعت برشی و سرعت پیشروی) بر پارامترهای خروجی (انرژی ویژه تراش و زبری سطح) در فرآیند ماشین کاری چدن ADI و فولاد آلیاژی پایه کرم 42CrMo4 مورد مطالعه قرار گرفته و قابلیت ماشین کاری آنها با یکدیگر مقایسه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که انرژی ویژه تراش در ماشین کاری چدن ADI بیشتر از فولاد 42CrMo4 می باشد و با افزایش سرعت برشی در هر دو نمونه، انرژی ویژه تراش کاهش می یابد. نتایج نشان می دهند که زبری سطح قطعات ماشین کاری شده چدنی بسیار کمتر از زبری سطح قطعات فولادی می باشد. همچنین، به صورت مقایسه ای مشخص گردید با افزایش سرعت پیشروی، مقدار انرژی ویژه تراش برای هر دو ماده کاهش یافته و زبری سطح قطعات ماشین کاری شده افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: چدن ADI، فولاد آلیاژی 42CrMo4، انرژی ویژه تراش، زبری سطح.

۱- دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز mrshabgard@tabrizu.ac.ir.

۲- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، باشگاه پژوهشگران جوان h.abbasiirvanlo@yahoo.com

۳- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز hadibageri@yahoo.com

۴- استادیار دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد شیراز sajafari@shirazu.ac.ir

پیشگفتار

چدن نشکن آستمپر شده^۱ (ADI) به عنوان یک ماده مهندسی جدید، به دلیل دارا بودن خواص منحصر به فردی مانند نسبت بالای استحکام به وزن، قابلیت انعطاف‌پذیری و چقرمگی مناسب، داشتن مقاومت خستگی و سایشی بالا و هزینه‌های تولید کم‌تر نسبت به فولاد، جایگاه خاصی را در صنایع گوناگون بویژه صنعت خودرو به خود اختصاص داده است و به گونه گستردگی در حال جایگزین شدن به جای قطعات فولادی در صنایع گوناگون می‌باشد. فولاد کم آلیاژی 42CrMo4، به دلیل دارا بودن ترکیب شیمیایی مناسب در شرایط سخت گردانی، کوئنچ و عملیات حرارتی، همچنین، تافنس همراه با استحکام بالا با وجود داشتن هزینه تولید و تهیی بالا، کاربرد فراوانی در صنایع گوناگون دارد^[۱]. علاوه بر هزینه تولید بالاتر یکی دیگر از معایب این فولاد در مقایسه با چدن نشکن آستمپر شده ضرورت انجام عملیات حرارتی آنلیل پیش از ماشین کاری بر این فولاد و سپس انجام عملیات سخت گردانی بر روی آن می‌باشد که می‌تواند باعث ایجاد اعوجاج و در نتیجه، کاهش دقت ساخت قطعات تولیدی گردد. از سوی دیگر، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد چدن ADI با وجود داشتن برخی از مشکلات ماشین کاری به علت این‌که دارای خواص مکانیکی مشابه با این فولاد داشته و در مقایسه با آن دارای هزینه تولید کم‌تر می‌باشد، لذا در راستای کاهش هزینه‌های تولید، چدن مذکور جایگزینی مناسب برای فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 می‌باشد. به همین منظور، صنایع ریخته گری گوناگون از جمله شرکت ریخته گری تراکتورسازی تلاش می‌نماید با غلبه بر مشکلات ماشین کاری چدن ADI، آن را جایگزین فولاد مذکور به صنایع گوناگون قطعه سازی و ماشین سازی معرفی نمایند. جدول ۱ خواص مکانیکی اندازه گیری شده مربوط به این دو ماده را نشان می‌دهد.

در ارتباط با ماشین کاری چدن و انواع فولادها پژوهش‌های متعددی انجام شده است. شارما و همکاران^۲ [۲]، قابلیت ماشین کاری چدن ADI آستمپر شده را در

سه دمای گوناگون بررسی کرده و گزارش کرده، با افزایش دمای آستمپر، قابلیت ماشین کاری این ماده افزایش می‌یابد. کلوک و همکاران^۳ [۳] در مطالعات انجام شده در مورد ماشین کاری چدن ADI به این نتیجه رسیدند که چون در زمان ماشین کاری این ماده در سطح قطعه یک استحاله فازی شدید موضوعی رخ می‌دهد و سبب می‌شود سختی سطح به شدت بالا رود، برای افزایش عمر ابزار در ماشین کاری چدن ADI، بهتر است نرخ متوسط براده برداری تقریباً ۷۵٪ نرخ متوسط براده برداری چدن نشکن پرلیتی باشد. همچنین، در مقایسه با فلزاتی با سختی برابر بهتر است سرعت برشی حدود ۵۰٪ کمتر و عمق براده برداری حدود ۵۰٪ بیشتر انتخاب شود. آویشن و همکاران^[۴] با بررسی مکانیزم ماشین کاری چدن ADI نشان داده‌اند که در تراش کاری با سرعت‌های برشی پایین، به دلیل افزایش سختی سطح قطعه کار، قابلیت ماشین کاری آن کمتر می‌شود. در حالی که در تراش کاری با سرعت‌های برشی بالا، قابلیت ماشین کاری افزایش می‌یابد. کامروزمن و همکاران^[۵] قابلیت ماشین کاری فولاد 42CrMo4 در دو حالت خشک و استفاده از مایع خنک کننده با فشار بالا را مورد مطالعه قرار داده و مشخص نمودند که استفاده از مایع خنک کننده با فشار بالا باعث کاهش زبری سطح قطعات ماشین کاری شده و همچنین، به دلیل کاهش دمای سطح ابزار و قطعه کار فرسایش ابزار نیز کاهش می‌یابد. سعیدی و همکاران^[۶] قابلیت ماشین کاری چدن نشکن آستمپر شده با قابلیت ماشین کاری^۶ را مورد بررسی قرار داده‌اند. در پژوهش آن‌ها مشخص گردید که چدن نشکن آستمپر شده با قابلیت ماشین کاری به دلیل سختی کمتر و مقدار آستنیت باقی مانده ناچیز در ساختار، دارای نیروی برشی کمتری در مقایسه با چدن نشکن آستمپر معمولی می‌باشد که امر باعث افزایش قابلیت ماشین کاری آن نسبت به چدن‌های آستمپر معمولی می‌شود.

هدف این پژوهش مقایسه قابلیت ماشین کاری چدن و فولاد 42CrMo4 با در نظر گرفتن پارامترهای ADI

^۳- F. Klocke

^۴- M. Kamruzzaman

^۵- Machinable Austempered Ductile Iron (MADI)

^۱ - Austempered ductile iron

^۲ - S.C Sharma

قرار گرفتند. ترکیب شیمیایی نمونه‌های فولاد آلیاژی 42CrMo4 در جدول ۳ نشان داده شده‌اند. برای انجام آزمایش‌های ماشین‌کاری، سرعت برشی در سه سطح و سرعت پیشروی در دو سطح انتخاب گردید. عملیات ماشین‌کاری با استفاده از دستگاه تراش (CNC- TME 40) در شرایط خشک انجام گرفت و جهت محاسبه انرژی ویژه تراش ابتدا مولفه اصلی نیروی تراش (F_t) با استفاده از دینامومتر Keystlre 9257BA) اندازه گیری و سپس با استفاده از رابطه (۱) مقادیر انرژی ویژه تراش محاسبه گردید.

$$P_s = \frac{F_t}{A_c} \quad (1)$$

که در این رابطه، P_s انرژی ویژه تراش (N/mm^2) یا F_t نیروی مماسی (N) و A_c سطح مقطع براده تغییر شکل نیافه (mm²) می‌باشد. تمامی نمونه‌ها با استفاده از ابزار کاربیدی (k20) CM3 پوشش دار 12-PCLNR (TiN,Ti(N,C) و با نگهدارنده ابزار (20*20) ماشین‌کاری شدند. در تمامی آزمایش‌ها عمق برش ۱ میلیمتر انتخاب شد و برای کمینه کردن ارتعاش در حین عملیات ماشین‌کاری از تیغچه با زاویه آزاد صفر درجه استفاده شد. همچنین، جهت اندازه گیری زبری سطح قطعات ماشین‌کاری شده، دستگاه زبری سنج شد. جدول ۴ پارامترهای ورودی جهت انجام آزمایش‌ها و مقادیر بدست آمده را نشان می‌دهد.

بحث و نتایج

تأثیر جنس قطعه کار بر روی انرژی ویژه تراش
شکل‌های ۱ و ۲ تأثیر جنس قطعه کار همزمان با افزایش سرعت برشی را بر انرژی ویژه تراش نشان می‌دهند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، انرژی ویژه تراش چدنی (ADI) بیشتر از نمونه‌های ماشین‌کاری شده فولادی (42CrMo4) می‌باشد. دلیل این امر را در درجه نخست می‌توان به استحاله تغییر شکل مومسان آستنیت به مارتزیت، در نتیجه اعمال نیروهای مکانیکی

وروودی (سرعت برشی و سرعت پیشروی) بر مهمنترین پارامترهای خروجی (انرژی ویژه تراش و زبری سطح قطعه کار) می‌باشد.

مواد و روش پژوهش

بمنظور تهیه چدن ADI، نمونه قطعات جهت ماشین‌کاری چدن در شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران عملیات ریخته گری انجام گرفت. در این شرکت جهت تهیه مذاب از ۶۰ درصد چدن نشکن برگشتی و ۴۰ درصد قراضه فولادی در کوره القایی ۱ تنی فرکانس پایین استفاده شد. عمل آلیاژسازی به وسیله مس خالص و نیکل الکترولیزی با درجه خلوص ۹۹/۹ درصد و فرو مولیبدن Fe-Mo 65-70% انجام گرفت. پس از دستیابی به ترکیب شیمیایی بهینه، عمل جوانه‌زای به وسیله فرو سیلسیم Fe-Si 75% پیش از ریختن مذاب در پاتیل و در دمای ۱۴۷۶ °C انجام شد. همچنین، عملیات کروی سازی به روش ساندویچی و با استفاده از آبیاژ فروسیلسیم منگنز ۵.۵% Fe-Si-Mg گرم شده انجام گرفت. برای مشخص شدن ترکیب شیمیایی مذاب، یک نمونه پولکی فناوسپکترومتری به قطر ۳ سانتی‌متر و ضخامت ۳/۵ میلی‌متر با استفاده از ریختن مذاب در قالب مسی تهیه شد و پس از سنجنی با دستگاه سنج مغناطیسی و چربی‌زدایی، ترکیب شیمیایی آن مشخص گردید. ترکیب چدن بدست آمده بر اساس استاندارد ASTM A897 جزء گروه ۱ که نرمترین و مناسب‌ترین گروه برای ماشین‌کاری است، می‌باشد. همچنین، بمنظور آستمپر کردن، تمامی نمونه‌ها، در دمای ثابت (۳ °C ± ۳ °C) و به مدت ۶۰ دقیقه در کوره حمام نمک با ترکیب 50%NaCl – 50%Na₂CO₃ آستنیته شده و بلافضله در کوره حمام نمک دیگری (40%NaNO₂–40%NaNO₃–20%KNO₃) در دمای (۳۷۵ ± ۳ °C) به مدت ۶۰ دقیقه آستمپر شدند. جدول ۲ ترکیب شیمیایی نمونه‌های ریخته گری چدن ADI را نشان می‌دهد. همچنین، برای آماده سازی نمونه‌های فولاد آلیاژی EN 42CrMo4، نمونه‌ها بر اساس استاندارد 10083-1 با قطر ۱۷ mm آماده سازی شده و مورد عملیات حرارتی

کمتری برای تغییر شکل براده مصرف می‌شود و این مسئله باعث کاهش مقدار انرژی ویژه تراش می‌گردد [۷].

تأثیر جنس قطعه کار بر روی زبری سطح

شکل ۵ تأثیر جنس قطعه کار بر زبری سطح قطعات ماشین کاری شده چدنی و فولادی نشان می‌دهد. همان گونه که مشاهده می‌شود، مقدار زبری سطح قطعات ماشین کاری شده چدنی (ADI) بسیار کمتر از زبری نمونه‌های فولادی (42CrMo4) می‌باشد زیرا ساختار چدن نشکن آستمپر شده ترکیبی از فریت و آستنیت پر کریں است، با توجه به این‌که فریت چدن حاوی سیلیسیم است، اثر سخت شوندگی سیلیسیم حل شده در فریت سبب می‌شود که سطح حاصل از ماشین کاری این چدن صاف و هموارتر باشد [۹]. همچنین، به دلیل وقوع پدیده کار سختی در حین ماشین کاری این چدن و ایجاد یک لایه سخت روی سطح قطعه کار بعد از ماشین کاری، تماس سطح آزاد ابزار با سطح ماشین کاری شده آسیبی به سطح فصل مشترک ابزار و قطعه کار وارد نمی‌کند و در نتیجه این لایه سخت می‌تواند موجب بهبود کیفیت سطح ماشین کاری شده شود.

تأثیر سرعت برشی بر زبری سطح

بر اساس شکل ۵ با افزایش سرعت برشی در ماشین کاری چدن ADI زبری سطح تقریباً ثابت می‌ماند. به نظر می‌رسد علت این امر کم بودن میزان ضربه اصطکاک مابین ابزار و چدن و ایجاد شدن براده‌های منقطع در فرآیند تراشکاری این ماده است. به گونه‌ای که هر دو عامل سبب شده اند افزایش سرعت برشی تأثیری چشمگیر بر کاهش ضربه اصطکاک مابین ابزار - قطعه کار و ابزار - براده نداشته و در نتیجه، به دلیل نزدیک تر بودن ارتفاع واقعی ناهمواری‌ها به ارتفاع تغوریک آن‌ها، سرعت برشی اثر چندانی بر زبری سطح نداشته باشد [۱۰]. همچنین، شکل ۵ تأثیر سرعت برشی بر زبری سطح قطعات فولاد 42CrMo4 را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود با افزایش سرعت برشی زبری سطح کاهش می‌یابد. دلیل کاهش زبری سطح در اثر افزایش سرعت برشی را چنین می‌توان توجیه نمود که با افزایش

^۱ (TRIP) در چدن ADI مرتبط دانست و این چنین گفت که در هنگام ماشین کاری چدن ADI در سطح قطعه کار آستنیت پر کریں موجود در اثر اعمال نیروی ماشین کاری به صورت موضعی به مارتنتزیت تبدیل شده و به سبب افزایش سختی سطحی و موضعی قطعه کار، موجب افزایش نیرو و انرژی ویژه تراش می‌گردد [۴]. از سوی دیگر، افزایش نیروی برش سبب افزایش فشار در فصل مشترک ابزار و قطعه کار گردیده و موجب افزایش میزان تغییر شکل براده می‌شود، به گونه‌ای که این عامل با تأثیر مضاعف سبب افزایش انرژی ویژه تراش می‌گردد [۷].

تأثیر سرعت برشی بر انرژی ویژه تراش

شکل‌های ۳ و ۴ تأثیر سرعت برشی را بر انرژی ویژه تراش نمونه‌های فولادی و چدنی در مقادیر گوناگون سرعت پیشروعی نشان می‌دهند. بر اساس این شکل‌ها، با افزایش سرعت برشی، انرژی ویژه تراش (P_s) در هر دو جنس قطعه کار (فولادی و چدنی) کاهش می‌یابد. دلیل این مسئله را این گونه می‌توان بیان کرد که نخست با افزایش سرعت برشی، مساحت صفحه برش کاهش یافته و در نتیجه، حجم ناحیه تغییر شکل اولیه نیز کمتر می‌شود و مقدار انرژی مصرفی برای تغییر شکل براده کاهش می‌یابد، دوم این‌که با افزایش سرعت برشی نیروی اصطکاک روی سطح قلم کمتر شده و باعث افزایش بازده ماشین کاری و در نتیجه، کاهش مقدار انرژی مصرفی می‌گردد [۸ و ۹].

تأثیر سرعت پیشروعی بر انرژی ویژه تراش

همان گونه که شکل‌های ۳ و ۴ نشان می‌دهند، با افزایش سرعت پیشروعی مقدار انرژی ویژه تراش کاهش می‌یابد. چون در تراش متعامد، نرخ پیشروعی با ضخامت براده تغییر شکل نیافته برابر است [۷] و با در نظر گرفتن این امر که لایه‌های نزدیک به سطح ابزار با تغییر شکل بیشتری نسبت به لایه‌های دورتر از سطح مواجه می‌شوند، لذا با افزایش نرخ پیشروعی به گونه نسبی انرژی

نتیجه‌گیری

در این پژوهش قابلیت ماشینکاری چدن ADI و فولاد 42CrMo4 از لحاظ مقادیر انرژی ویژه تراش و زبری سطح ماشینکاری شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مهم زیر بدست آمد:

- ۱- مقدار انرژی ویژه تراش برای ماشینکاری چدن ADI بیشتر از نمونه های فولادی 42CrMo4 می باشد.
- ۲- با افزایش سرعت برشی در فرآیند تراشکاری قطعات با جنس های گوناگون (قطعات فولادی و چدنی) انرژی ویژه تراش کاهش می یابد.
- ۳- مستقل از جنس قطعه کار، با افزایش سرعت پیشروی مقدار انرژی ویژه تراش برای قطعات فولادی و چدنی روندی نزولی دارد.
- ۴- زبری سطح قطعات ماشینکاری شده چدن ADI بسیار کمتر از نمونه های فولادی 42CrMo4 می باشد.
- ۵- افزایش سرعت برشی تأثیر چندانی بر زبری سطح قطعات ماشینکاری شده چدنی ADI نداشته در حالی که با افزایش سرعت برشی زبری سطح قطعات فولادی 42CrMo4 کاهش می یابد.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله بر خود لازم می دانند که از مدیریت و پرسنل محترم بخش فنی و مهندسی شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران- تبریز جهت همکاری صمیمانه آن‌ها در انجام این پژوهش سپاسگزاری کنند.

سرعت برشی تغییر شکل پلاستیکی آسان‌تر شده و اصطکاک بین سطح آزاد و سطح ماشینکاری شده و همچنین، اصطکاک بین سطح قلم و براده در اثر افزایش درجه حرارت کاهش می یابد. با کاهش نیروی اصطکاک براده راحت‌تر جدا شده و زبری سطح کمتر می شود.[۷]

تأثیر سرعت پیشروی بر زبری سطح ایجاد شده

شکل ۶ تأثیر سرعت پیشروی بر زبری سطح قطعات ماشینکاری شده را نشان می دهد. بر اساس این شکل، با افزایش مقدار پیشروی، زبری سطح ماشینکاری شده افزایش می یابد. دلیل این مسئله را می توان به ارتباط مستقیم مقدار پیشروی ابزار و متوسط زبری سطح مرتبط دانست که در رابطه (۲) ارائه شده است.

$$R_a = \frac{0.0321 f^2}{r_e \epsilon} \quad (2)$$

که در آن R_a زبری سطح، f مقدار پیشروی ابزار و r_e شعاع نوک قلم می باشد[۱۰]. همان گونه که مشاهده می‌گردد زبری سطح با توان دوم مقدار پیشروی ابزار متناسب بوده و با تغییر آن به شدت تغییر می کند. با در نظر گرفتن رابطه ذکر شده بدیهی است با زیاد شدن نرخ پیشروی ابزار، مقدار زبری سطح قطعه کار افزایش یابد.

References

- 1- Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates, ASTM (E 647-00), 2001
- 2- K.H.W. Seah, and S.C. Sharma, "Machinability of Alloyed Austempered Ductile Iron", International Journal of Machine Tools and Manufacturing, 35 (10), pp.1475-1479, 1995.
- 3- F. Klocke, and C. Klöpper, "Machinability Characteristics of Austempered Ductile Iron(ADI)", In Proceedings of the 2002 Word Conference on ADI for Casting Producers, Suppliers and Design Engineers, Ductile Iron Society and American Foundry Society, USA, 2002
- 4- B. Avishan, S. Yazdani, and V. Jalali , "The Influence of Depth of Cut on the Machinability of on Alloyed Austempered Ductile Iron", Materials Science and Engineering, A (523), pp. 93-98, 2009
- 5- M. Kamruzzaman, N. R Dhar, "The Influence of High pressure Coolant on Temperature Tool Wear and Surface Finish in Turning 17CrNiMo6 and 42CrMo4 Steels", Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 4 (6), pp. 93-103, 2009

- ۶- م.ت. سعیدی، ن. ورهام، جی.وی.اس.ناغسوارا راؤ، ن. باقرسایی "بهبود ویژگی های مکانیکی چدن های نشکن آستمپر جهت افزایش قابلیت ماشین کاری و استحکام خستگی" نشریه مواد نوین، شماره ۳، ص ۱۱-۲۲، بهار ۹۰
- ۷- م. رازفر، اصول ماشین کاری و ابزار شناسی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴
- ۸- E. M. Trent and P. K. Wright, "Metal cutting", 4th ed., Butterworth- Heinemann, Boston, 2000.
- ۹- م. ر. افضلی، قطعات رختگی چدنی، ترجمه، مرکز انتشارات صنعت فولاد، چاپ اول ۱۳۷۳
- ۱۰- م. ر. خوئی، م. ر. افضلی، مبانی ماشین کاری و ماشین های ابزار، ترجمه، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۷۸.

پیوست ها

جدول ۱- نتایج آزمایش های مکانیکی نمونه های آزمایشی

نمونه	استحکام کششی (MPa)	استحکام تسلیم (MPa)	ازدیاد طول نسبی (٪)	سختی (BHN)	انرژی ضربه (J)
ADI	۹۲۵	۵۷۲	۷/۹۵	۹۷	۲۸۲
42CrMo4	۱۰۵۷	۷۳۶	۱۰/۳	۳۷	۲۴۵

جدول ۲- ترکیب شیمیایی نمونه های ریخته گری چدن ADI


عناصر	P	Mo	Ni	Cu	Mn	Mg	Si	C
درصد	۰/۰۱	۰/۰۷	۰/۶۵	۰/۷۲	۰/۲۵	۰/۰۵	۲/۵۴	۳/۷۲


جدول ۳- ترکیب شیمیایی نمونه های فولادهای عملیات حرارتی 42CrMo4

عناصر	P	Mo	Cr	Mn	S	Si	C
درصد	۰/۰۳	۰/۲۲	۱/۱	۰/۷۵	۰/۰۳	۰/۲۵	۰/۴۲


جدول ۴- شرایط آزمایش‌های ماشین‌کاری

F _t (N)	Ra(µm)				آزمایش‌ها	عمق برش	
فولاد	چدن	فولاد	چدن	سرعت پیشروی (m/min)	سرعت برش (mm/rev)	(mm)	
42CrMo4	ADI	42CrMo4	ADI				
۷۳۰۸	۵۳۲۴۱/۵	۶/۰۳	۰/۶۴۱	۴۰	۰/۱۲	۱	۱
۷۵۳۲/۵	۵۰۱۶۰	۴/۶۳	۰/۶۴۶	۵۵	۰/۱۲	۱	۲
۷۱۰۳	۴۹۱۱۰/۰۶	۴/۳۷	۰/۷	۷۰	۱/۱۲	۱	۳
۶۵۸۰/۸۳	۴۴۲۱۰/۹	۳/۹۳	۱/۲۲	۴۰	۱/۲۴	۱	۴
۶۳۴۴/۱۷	۴۳۳۵۲/۴	۳/۴۱	۱/۲۵	۵۵	۰/۲۴	۱	۵
۶۲۶۸/۹۲	۴۲۴۵۲/۵	۲/۷۵	۱/۲۷	۷۰	۰/۲۴	۱	۶

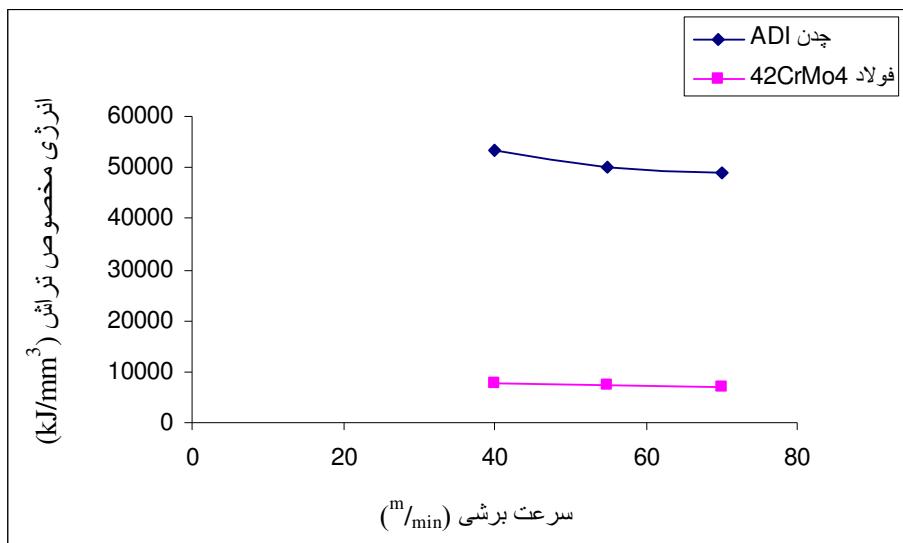
شکل ۱- تأثیر جنس قطعه کار بر انرژی ویژه تراش در سرعت‌های برشی گوناگون ($f=0,12\text{ (mm/rev)}$)

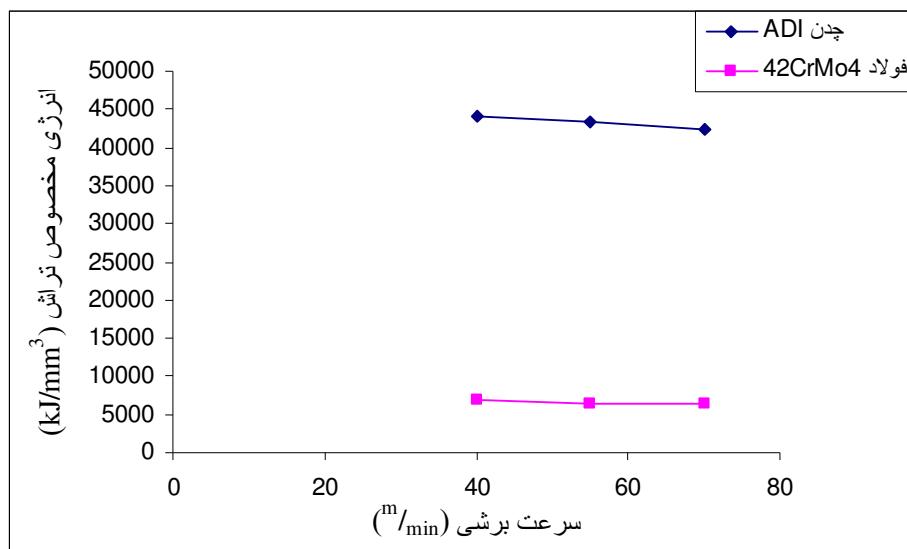


شکل ۲- تأثیر جنس قطعه کار بر انرژی ویژه تراش در سرعت‌های برشی گوناگون ($f=0.12 \text{ mm/rev}$ و 0.24 mm/rev)

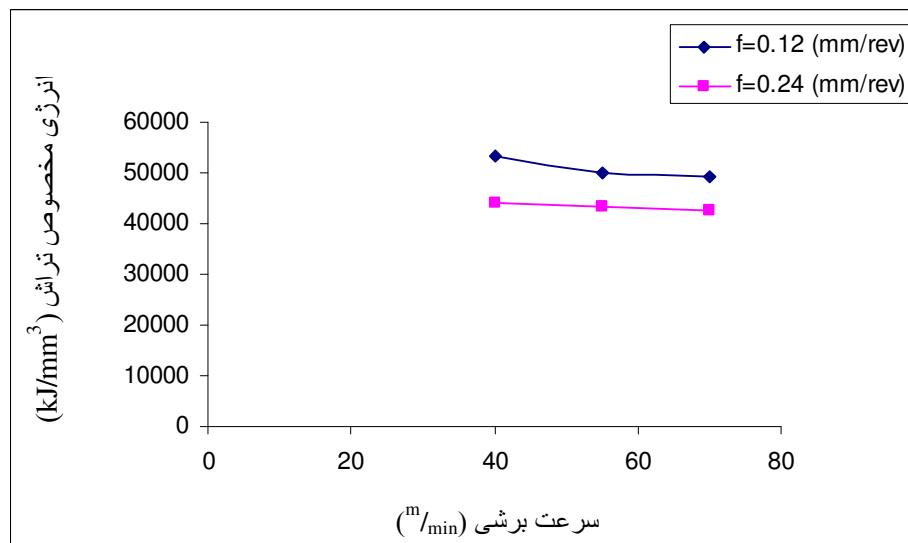


شکل ۳- تأثیر سرعت برشی بر انرژی ویژه در سرعت‌های پیش روی متفاوت (جنس قطعه: فولاد 42CrMo4).

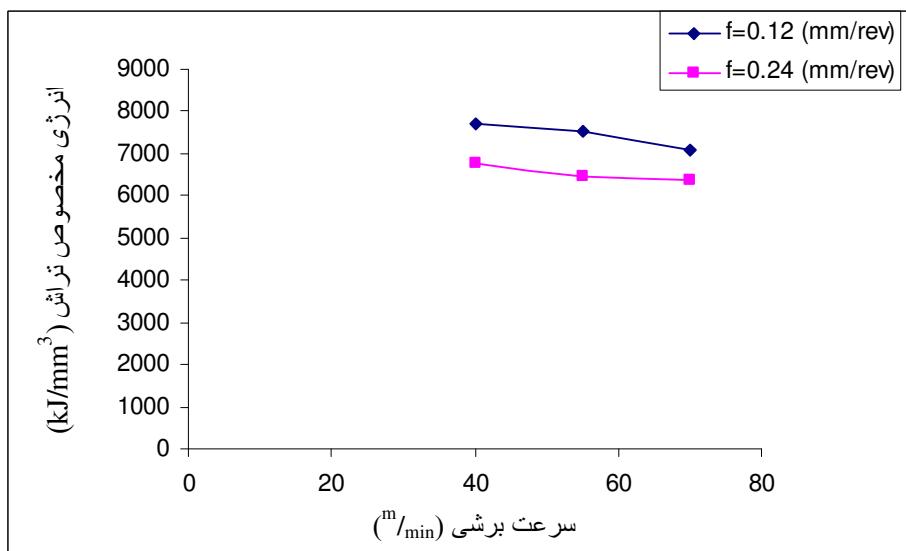

شکل ۴- تأثیر سرعت برشی بر انرژی ویژه تراش در سرعت‌های پیشروعی متفاوت (جنس قطعه: چدن ADI).

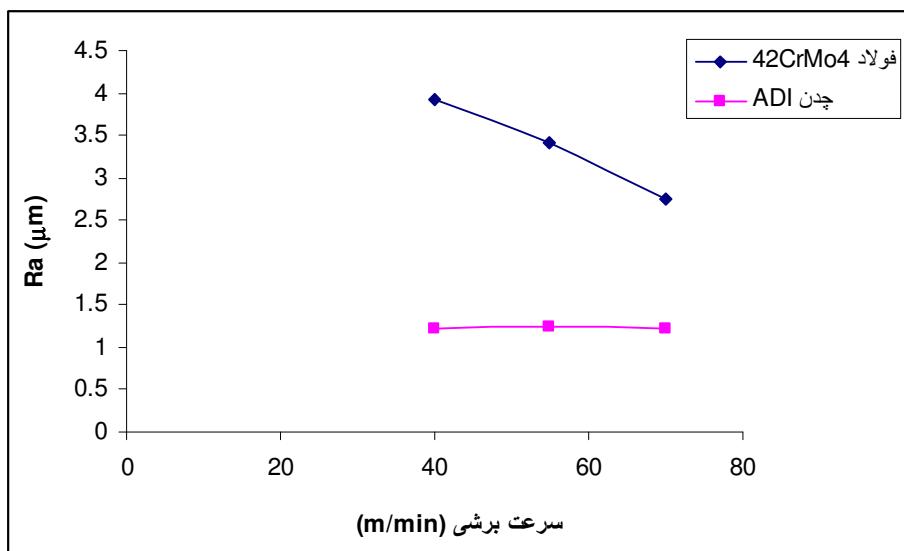

شکل ۵- تأثیر جنس قطعه کار بر زبری سطح در سرعت‌های برشی گوناگون ($f=0.24 \text{ mm/rev}$)

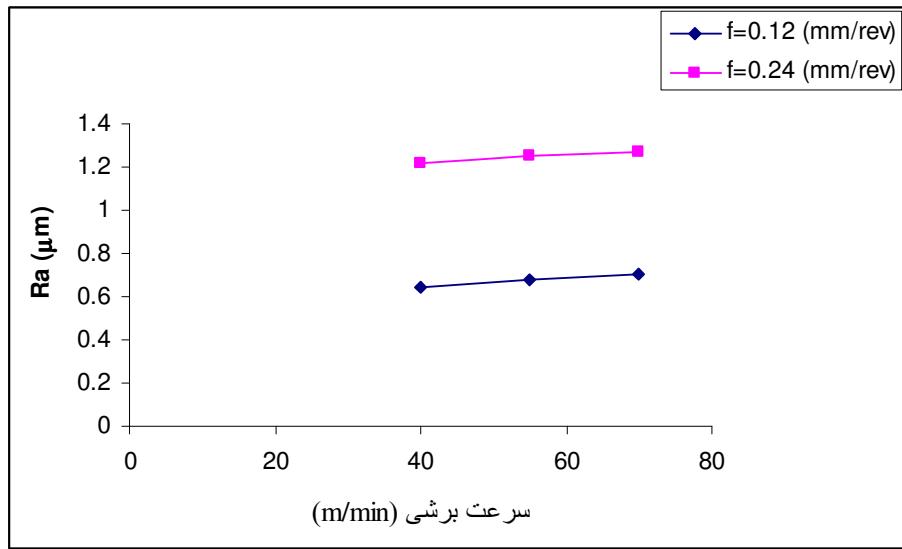

شکل ۶- تأثیر سرعت پیشروی بر زبری سطح قطعات ماشین کاری شده (جنس قطعه: چدن ADI)